

Résumé de l'expertise n° 2022/2188/DF

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Adresse:.....4 RUE ROYALE

Commune : 69001 LYON 01 (France)

Section cadastrale AN, Parcelle(s) nº 13

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

5ème étage porte face gauche, Lot numéro 32/43

Périmètre de repérage : Ensemble des parties privatives

Prestations	Conclusion
CREP	Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.
Etat Amiante	Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Gaz	L'installation ne comporte aucune anomalie
DPE	Consommation conventionnelle : 161 kWh ep/m².an (Classe D) Estimation des émissions : 34 kg eqCO2/m².an (Classe D) Estimation des coûts annuels : entre 820 € et 1 150 € par an, prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 Méthode : 3CL-DPE 2021
Electricité	L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
Mesurage (surface Loi Carrez)	Superficie Loi Carrez totale : 66,96 m² Surface au sol totale : 66,96 m²

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704

Rapport DDT: page 1/51







Certificat de superficie de la partie privative

Numéro de dossier : 2022/2188/DF Date du repérage : 12/07/2022 Heure d'arrivée : 11 h 30 Durée du repérage : 02 h 50

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou d'habilité du logement.

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-l.

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : ... Rhône

Adresse:..... 4 RUE ROYALE

Commune : 69001 LYON 01 (France)

Section cadastrale AN, Parcelle(s) no

13

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

5ème étage porte face gauche, Lot

numéro 32/43

Désignation du propriétaire

Désignation du client :

Nom et prénom :.. CONSORTS DALLEVET

Adresse:.....4 RUE ROYALE

69001 LYON 01 (France)

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Nom et prénom : CONSORTS DALLEVET

Adresse:...... 4 RUE ROYALE

69001 LYON 01 (France)

Repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des parties privatives

Désignation de l'opérateur de diagnostic

Numéro de police et date de validité : 10479192704 - 31/12/2022

Superficie privative en m² du ou des lot(s)

Surface loi Carrez totale : 66,96 m² (soixante-six mètres carrés quatre-vingt-seize) Surface au sol totale : 66,96 m² (soixante-six mètres carrés quatre-vingt-seize)

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704

Rapport DDT : page 3 / 51

Certificat de superficie nº 2022/2188/DF



Résultat du repérage

Date du repérage : 12/07/2022

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Liste des pièces non visitées :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Mr DALLEVET

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez :

Parties de l'immeuble bâtis visitées	Superficie privative au sens Carrez	Surface au sol	Commentaires
Entrée	2,79	2,79	
Wc	1,4	1,4	
Salle de bain	4,98	4,98	
Salle à manger	22,84	22,84	
Chambre	11,88	11,88	
Cuisine	7,47	7,47	
Salon	8,64	8,64	
Bureau	6,96	6,96	

Superficie privative en m² du ou des lot(s) :

Surface loi Carrez totale : 66,96 m² (soixante-six mètres carrés quatre-vingt-seize) Surface au sol totale : 66,96 m² (soixante-six mètres carrés quatre-vingt-seize)

Résultat du repérage - Parties annexes

Parties de l'immeuble bâtis visitées	Superficie privative au sens Carrez	Surface au sol	Motif de non prise en compte
Grenier	0	4,33	

Fait à LYON 01, le 12/07/2022

Par: FORRAT Dimitri

Aucun document n'a été mis en annexe


Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN: 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance: AXA FRANCE n° 10479192704

2/3 Rapport du :

Rapport DDT : page 4 / 51

Certificat de superficie nº 2022/2188/DF



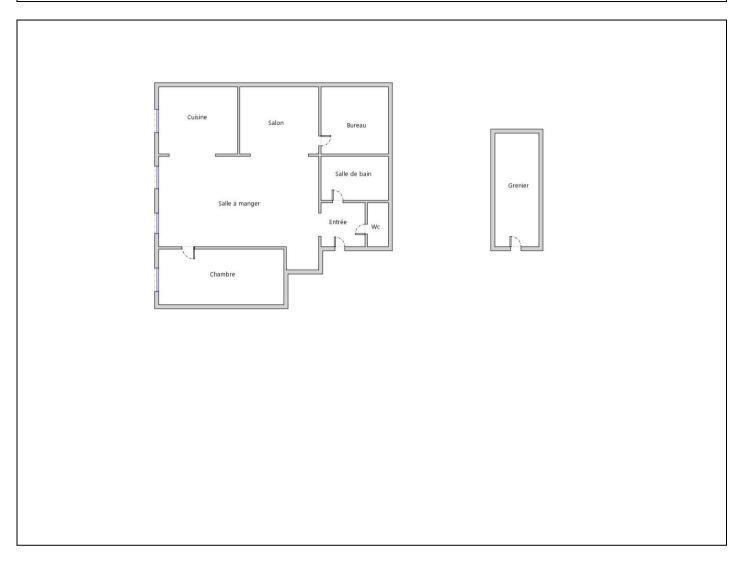

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704

3/3 Rapport du : 12/07/2022 Rapport DDT : page 5 / 51

DPE Diagnostic de performance énergétique (logement)

N°ADEME: non défini Etabli le: 12/07/2022 Valable jusqu'au : 11/07/2032

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe



Adresse: 4 RUE ROYALE 69001 LYON 01 (France)

5ème étage porte face gauche, N° de lot: 32/43

Type de bien : Appartement Année de construction : Avant 1948 Surface habitable: 66,96 m²

Propriétaire: CONSORTS DALLEVET

Adresse: 4 RUE ROYALE 69001 LYON 01 (France)

Performance énergétique et climatique

logement extrêmement performant consommation (énergie primaire) émissions 161 kWh/m²/an kg CO₂/m²/an logement extrêmement peu performant Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements. Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6

* Dont émissions de gaz à effet de serre peu d'émissions de CO₂ C 34 kg CO_/m²/an émissions de CO2 très importantes

Ce logement émet 2 325 kg de CO₂ par an, soit l'équivalent de 12 046 km parcourus en voiture.

Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre **820 €** et **1150 €**

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? Voir p. 3

Informations diagnostiqueur

Diag Précision 99 rue Lafavette 38200 VIENNE tel: 04.74.53.91.62 Diagnostiqueur: FORRAT Dimitri Email: diagprecision.rha@gmail.com N° de certification: 1047

Organisme de certification : GINGER CATED


LOGO2



Diag Précision | Tél: 04.74.53.91.62 | Dossier: 2022/2188/DF

Rapport DDT : page 6 / 51

Schéma des déperditions de chaleur

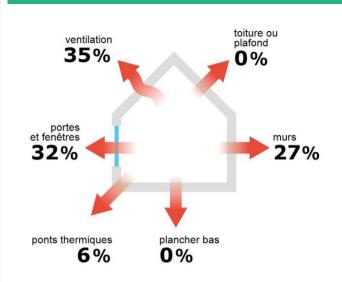

Performance de l'isolation




Système de ventilation en place



Ventilation naturelle par conduit

Confort d'été (hors climatisation)*

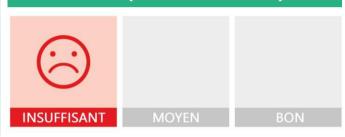

Pour améliorer le confort d'été :



DPE

Équipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil.

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent:



pompe à chaleur



chauffe-eau thermodynamique



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



géothermie



réseau de chaleur ou de froid vertueux



chauffage au bois

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Diag Précision | Tél : 04.74.53.91.62 | Dossier : 2022/2188/DF Rapport DDT : page 7/51

Montants et consommations annuels d'énergie

	Usage		nation d'énergie energie primaire)	Frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation*)	Répartition des dépenses
	chauffage	♠ Gaz Naturel	8 204 (8 204 é.f.)	entre 610 € et 840 €	73 %
, L	eau chaude	♠ Gaz Naturel	1951 (1951 é.f.)	entre 140 € et 200 €	18 %
*	refroidissement				0 %
	éclairage	Electrique	286 (125 é.f.)	entre 30 € et 50 €	4 %
4	auxiliaires	Electrique	400 (174 é.f.)	entre 40 € et 60 €	5 %
énergie totale pour les 10 841 kWh usages recensés : (10 453 kWh é.f.)		entre 820 € et 1 150 € par an	Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les recommandations		
					d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude de 108ℓ par jour.

é.f. → énergie finale

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

▲ Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

▲ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver → 19°C

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C c'est -18% sur votre facture soit -161€ par an

Astuces

- → Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- → Chauffez les chambres à 17° la nuit.



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

Astuces

- → Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- → Aérez votre logement la nuit.



Consommation recommandée → 108ℓ/jour d'eau chaude à 40°C

44ℓ consommés en moins par jour, c'est -24% sur votre facture soit -54€ par an

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (1-2 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40 l

Astuces

- → Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- → Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : www.faire.gouv.fr/reduire-ses-factures-energie

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d'ensemble du logement						
	description	isolation				
Murs	Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant d'épaisseur 50 cm non isolé donnant sur l'extérieur Inconnu (à structure lourde) non isolé donnant sur un local chauffé Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant d'épaisseur 50 cm non isolé donnant sur des circulations avec ouverture directe sur l'extérieur	insuffisante				
Plancher bas	Plancher avec ou sans remplissage donnant sur un local chauffé	très bonne				
Toiture/plafond	Plafond avec ou sans remplissage donnant sur un local chauffé	très bonne				
Portes et fenêtres	Porte(s) autres précédée d'un SAS Fenêtres battantes bois, simple vitrage sans protection solaire	insuffisante				

Vue d	Vue d'ensemble des équipements						
		description					
€ CH	hauffage	Chaudière individuelle gaz basse température installée entre 2001 et 2015 régulée, avec programmateur avec réduit. Emetteur(s): radiateur bitube avec robinet thermostatique					
Ę, E	au chaude sanitaire	Combiné au système de chauffage					
₩ сі	limatisation	Néant					
Sp ve	entilation	Ventilation naturelle par conduit					
Pi	ilotage	Avec intermittence centrale avec minimum de température					

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

	type d'entretien
Eclairage	Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.
Isolation	Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.
Radiateur	Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe. Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur. Purger les radiateurs s'il y a de l'air.
Ventilation	Nettoyer régulièrement les bouches. Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement

Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.

Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux 1 + 2 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack 1 avant le pack 2). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels Montant estimé : 700 à 1000€

Lot	Description	Performance recommandée
Mur	Isolation des murs par l'intérieur. Avant d'isoler un mur, vérifier qu'il ne présente aucune trac d'humidité.	ce R > 4,5 m².K/W

Les travaux à envisager Montant estimé : 6400 à 9600€


	Lot	Description	Performance recommandée
û	Portes et fenêtres	Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à isolation renforcée. A Travaux à réaliser en lien avec la copropriété Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	Uw = 1,3 W/m ² .K, Sw = 0,42
	Chauffage	Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/eau double service chauffage et ECS.	SCOP = 4
₽°	Eau chaude sanitaire	Système actualisé en même temps que le chauffage	COP = 4

Commentaires:


Néant

Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

Évolution de la performance après travaux

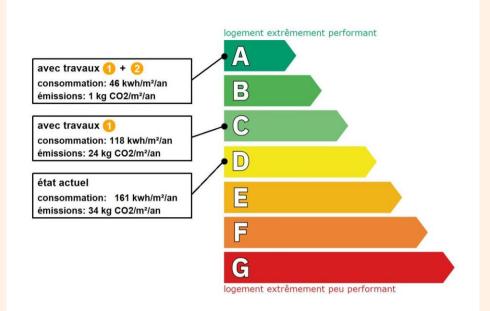

Dont émissions de gaz à effet de serre

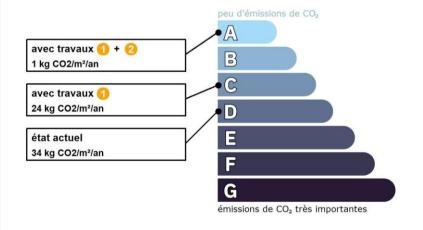



Préparez votre projet!

proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de

www.faire.fr/trouver-un-conseiller

Vous pouvez bénéficier d'aides, de

www.faire.fr/aides-de-financement





Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028.

Diag Précision | Tél : 04.74.53.91.62 | Dossier : 2022/2188/DF

DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.25]

Justificatifs fournis pour établir le DPE : **Néant**

Référence du DPE : 2022/2188/DF Date de visite du bien : 12/07/2022 Invariant fiscal du logement : N/A

Référence de la parcelle cadastrale : **Section cadastrale AN, Parcelle(s) nº 13** Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : **3CL-DPE 2021**

Numéro d'immatriculation de la copropriété : **N/A**

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Néant

Généralités

Donnée d'entrée		Origine de la donnée	Valeur renseignée
Département	\wp	Observé / mesuré	69 Rhône
Altitude	*	Donnée en ligne	191 m
Type de bien	Q	Observé / mesuré	Appartement
Année de construction	≈	Estimé	Avant 1948
Surface habitable du logement	Q	Observé / mesuré	66,96 m²
Nombre de niveaux du logement	\bigcirc	Observé / mesuré	1
Hauteur moyenne sous plafond	\wp	Observé / mesuré	2,5 m

Enveloppe

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
	Surface du mur	P	Observé / mesuré	15,36 m ²
	Type de local adjacent	\wp	Observé / mesuré	l'extérieur
Mur 1 Est	Matériau mur	\wp	Observé / mesuré	Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant
	Epaisseur mur	Q	Observé / mesuré	50 cm
	Isolation	Q	Observé / mesuré	non
	Surface du mur	Q	Observé / mesuré	52,78 m²
	Type de local adjacent	Q	Observé / mesuré	un local chauffé
Mur 2 Nord, Sud, Ouest	Matériau mur	P	Observé / mesuré	Inconnu (à structure lourde)
	Isolation	Q	Observé / mesuré	non
	Umur0 (paroi inconnue)	×	Valeur par défaut	2,5 W/m².K
	Surface du mur	P	Observé / mesuré	8,99 m ²
	Type de local adjacent	\wp	Observé / mesuré	des circulations avec ouverture directe sur l'extérieur
	Surface Aiu	P	Observé / mesuré	29.77 m²
	Etat isolation des parois Aiu	\wp	Observé / mesuré	non isolé
Mur 3 Nord, Ouest	Surface Aue	\wp	Observé / mesuré	41.05 m²
	Etat isolation des parois Aue	\wp	Observé / mesuré	non isolé
	Matériau mur	\wp	Observé / mesuré	Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant
	Epaisseur mur	P	Observé / mesuré	50 cm
	Isolation	P	Observé / mesuré	non
Disastes.	Surface de plancher bas	Q	Observé / mesuré	66,96 m²
Plancher	Type de local adjacent	\bigcirc	Observé / mesuré	un local chauffé

Diag Précision | Tél : 04.74.53.91.62 | Dossier : 2022/2188/DF

Rapport DDT : page 12 / 51

	Type de pb	Q	Observé / mesuré	Plancher avec ou sans remplissage
	Isolation: oui / non / inconnue	ρ	Observé / mesuré	inconnue
	Année de construction/rénovation	×	Valeur par défaut	Avant 1948
	Surface de plancher haut	P	Observé / mesuré	66,96 m ²
	Type de local adjacent	P	Observé / mesuré	un local chauffé
Plafond	Type de ph	P	Observé / mesuré	Plafond avec ou sans remplissage
	Isolation	P	Observé / mesuré	inconnue
	Année de construction/rénovation	×	Valeur par défaut	Avant 1948
	Surface de baies	\wp	Observé / mesuré	8,56 m²
	Placement	P	Observé / mesuré	Mur 1 Est
	Orientation des baies	P	Observé / mesuré	Est
	Inclinaison vitrage	\wp	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	\wp	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	P	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre Est	Type de vitrage	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	simple vitrage
	Positionnement de la menuiserie	P	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	Q	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type volets	2	Observé / mesuré	Pas de protection solaire
	Type de masques proches	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de porte	2	Observé / mesuré	2,19 m²
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur 3 Nord, Ouest
	Type de local adjacent	ρ	Observé / mesuré	des circulations avec ouverture directe sur l'extérieur
	Surface Aiu	ρ	Observé / mesuré	29.77 m²
	Etat isolation des parois Aiu	2	Observé / mesuré	non isolé
	Surface Aue	2	Observé / mesuré	41.05 m ²
Porte	Etat isolation des parois Aue	2	Observé / mesuré	non isolé
	Nature de la menuiserie	2	Observé / mesuré	Toute menuiserie
	Type de porte	2	Observé / mesuré	Porte précédée d'un SAS
	Présence de joints d'étanchéité	\mathcal{Q}	Observé / mesuré	non
	Positionnement de la menuiserie	۵	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	۵	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type de pont thermique	ρ	Observé / mesuré	Mur 1 Est / Fenêtre Est
	Type isolation	\wp	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 1	Longueur du PT	Q	Observé / mesuré	23,8 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	۵	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	ρ	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type de pont thermique	P	Observé / mesuré	Mur 3 Nord, Ouest / Porte
	Type isolation	P	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 2 (négligé)	Longueur du PT	P	Observé / mesuré	6,4 m
~~~ <b>~~~</b>	Largeur du dormant menuiserie Lp	Q	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	P	Observé / mesuré	au nu intérieur

# Systèmes

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
	Type de ventilation	Q	Observé / mesuré	Ventilation naturelle par conduit
Ventilation	Façades exposées	ρ	Observé / mesuré	une
	Logement Traversant	ρ	Observé / mesuré	non
Chauffage	Type d'installation de chauffage	۵	Observé / mesuré	Installation de chauffage simple

Diag Précision | Tél : 04.74.53.91.62 | Dossier : 2022/2188/DF

	Nombre de niveaux desservis	$\wp$	Observé / mesuré	1
	Type générateur	۵	Observé / mesuré	Gaz Naturel - Chaudière gaz basse température installée entre 2001 et 2015
	Année installation générateur	P	Observé / mesuré	2005 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
	Energie utilisée	P	Observé / mesuré	Gaz Naturel
	Cper (présence d'une ventouse)	Ω	Observé / mesuré	non
	Présence d'une veilleuse	$\wp$	Observé / mesuré	non
	Chaudière murale	P	Observé / mesuré	oui
	Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement	۵	Observé / mesuré	oui
	Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	۵	Observé / mesuré	non
	Type émetteur	P	Observé / mesuré	Radiateur bitube avec robinet thermostatique
	Température de distribution	P	Observé / mesuré	inférieure à 65°C
	Année installation émetteur	P	Observé / mesuré	Inconnue
	Type de chauffage	P	Observé / mesuré	central
	Equipement intermittence	P	Observé / mesuré	Avec intermittence centrale avec minimum de température
	Nombre de niveaux desservis	P	Observé / mesuré	1
	Type générateur	ρ	Observé / mesuré	Gaz Naturel - Chaudière gaz basse température installée entre 2001 et 2015
	Année installation générateur	$\mathcal{Q}$	Observé / mesuré	2005 (estimée en fonction de la marque et du modèle)
	Energie utilisée	$\wp$	Observé / mesuré	Gaz Naturel
	Type production ECS	P	Observé / mesuré	Chauffage et ECS
	Présence d'une veilleuse	Q	Observé / mesuré	non
Eau chaude sanitaire	Chaudière murale	Q	Observé / mesuré	oui
	Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement	۵	Observé / mesuré	oui
	Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	۵	Observé / mesuré	non
	Type de distribution	P	Observé / mesuré	production en volume habitable alimentant des pièces contiguës
	Type de production	$\wp$	Observé / mesuré	instantanée

#### Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêtés du 21 octobre 2021 décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Notes: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par GINGER CATED - 12 avenue Gay Lussac ZAC LA CLEF ST PIERRE 78990 ELANCOURT (détail sur www.info-certif.fr)

Informations société: Diag Précision 99 rue Lafayette 38200 VIENNE

Tél.: 04.74.53.91.62 - N°SIREN: 849 614 946 000 10 - Compagnie d'assurance: AXA FRANCE n° 10479192704

Diag Précision | Tél : 04.74.53.91.62 | Dossier : 2022/2188/DF



# Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : 202 Norme méthodologique employée : AFN Arrêté d'application : Arr

2022/2188/DF AFNOR NF X46-030 Arrêté du 19 août 2011

Date du repérage : 12/07/2022

#### Adresse du bien immobilier

Localisation du ou des bâtiments :

Département : ... Rhône

Adresse:.....4 RUE ROYALE

Commune : ..... 69001 LYON 01 (France)

Section cadastrale AN, Parcelle(s) n° 13

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

5ème étage porte face gauche, Lot

numéro 32/43

#### Donneur d'ordre / Propriétaire :

Donneur d'ordre :

**CONSORTS DALLEVET** 

**4 RUE ROYALE** 

69001 LYON 01 (France)

Propriétaire :

**CONSORTS DALLEVET** 

**4 RUE ROYALE** 

69001 LYON 01 (France)

Le CR	EP suivant concerne :			
Х	Les parties privatives	Х	Avant la vente	
	Les parties occupées		Avant la mise en location	
	Les parties communes d'un immeuble		Avant travaux  N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP	
L'occupant est :		Sans ob	Sans objet, le bien est vacant	
Nom de	l'occupant, si différent du propriétaire			
Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans		NON	Nombre total : 0	
		NON	Nombre d'enfants de moins de 6 ans : <b>0</b>	

Société réalisant le constat				
Nom et prénom de l'auteur du constat	FORRAT Dimitri			
N° de certificat de certification	1047 le 11/10/2018			
Nom de l'organisme de certification	GINGER CATED			
Organisme d'assurance professionnelle	AXA FRANCE			
N° de contrat d'assurance	10479192704			
Date de validité :	31/12/2022			

Appareil utilisé			
Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS		
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	XL 300 / 5142RTV1767		
Nature du radionucléide	109 Cd		
Date du dernier chargement de la source Activité à cette date et durée de vie de la source	05/07/2019 370 MBq (3 ans)		

Conclusion des mesures de concentration en plomb						
	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	91	14	53	24	0	0
%	100	15,4 %	58,2 %	26,4 %	0 %	0 %

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par FORRAT Dimitri le 12/07/2022 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

9

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 1 et/ou 2. Par conséquent, le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704

**1**/13 Rapport du : 12/07/2022

Rapport DDT: page 15 / 51



#### **Sommaire**

1. Rappel de la commande et des références règlementaires	3
2. Renseignements complémentaires concernant la mission	3
2.1 L'appareil à fluorescence X	3
2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel	4
2.3 Le bien objet de la mission	4
3. Méthodologie employée	4
3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence	ce <i>X</i> 5
3.2 Stratégie de mesurage	5
3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire	5
4. Présentation des résultats	5
5. Résultats des mesures	6
6. Conclusion	9
6.1 Classement des unités de diagnostic	9
6.2 Recommandations au propriétaire	9
6.3 Commentaires	. 10
6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bât	
6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé	10
7. Obligations d'informations pour les propriétaires	11
8. Information sur les principales règlementations et recomma d'exposition au plomb	ndations en matière 11
8.1 Textes de référence	11
8.2 Ressources documentaires	12
9. Annexes	12
9.1 Notice d'Information	12
9.2 Illustrations	13
9.3 Analyses chimiques du laboratoire	13

#### Nombre de pages de rapport : 13

#### Liste des documents annexes :

- Notice d'information (2 pages)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

### Nombre de pages d'annexes : 2

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704

**2**/13 Rapport du : 12/07/2022

Rapport DDT : page 16 / 51



#### 1. Rappel de la commande et des références règlementaires

#### Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

#### Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente (en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

#### 2. Renseignements complémentaires concernant la mission

#### 2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS		
Modèle de l'appareil	XL 300		
N° de série de l'appareil	5142RTV1767		
Nature du radionucléide	109 Cd		
Date du dernier chargement de la source	05/07/2019	Activité à cette date et durée de vie : <b>370 MBq (3 ans)</b>	
Autorication (Déclaration ACN (DCCND)	N° 212498	Nom du titulaire/signataire FORRAT Dimitri	
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	Date d'autorisation/de déclaration 05/07/2021	Date de fin de validité (si applicable) 04/07/2022	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	FORRAT Dimitri		
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	Dimitri Forrat		

#### Étalon :

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ² )
Etalonnage entrée	1	12/07/2022	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	132	12/07/2022	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704

**3**/13 Rapport du : 12/07/2022

Rapport DDT : page 17 / 51



#### 2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

#### 2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	4 RUE ROYALE 69001 LYON 01 (France)
Description de l'ensemble immobilier	Habitation (partie privative d'immeuble) Ensemble des parties privatives
Année de construction	< 1949
Localisation du bien objet de la mission	5ème étage porte face gauche Lot numéro 32/43, Section cadastrale AN, Parcelle(s) n° 13
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	CONSORTS DALLEVET 4 RUE ROYALE 69001 LYON 01 (France)
L'occupant est :	Sans objet, le bien est vacant
Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP	12/07/2022
Croquis du bien immobilier objet de la mission	Voir partie « 5 Résultats des mesures »

Liste des locaux visités

Entrée, Chambre, Wc, Cuisine, Salle de bain, Salle à manger, Bureau, Grenier

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification) **Néant** 

#### 3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible.

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704

Rapport DDT: page 18 / 51



#### 3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm².

#### 3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²);
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²);
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

#### 3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF  $\times$  46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans le cas suivant :

• lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

#### 4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
------------------------	-------------------------	------------

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704

**5/13**Rapport du : 12/07/2022

Rapport DDT : page 19 / 51



< seuils		0
	Non dégradé ou non visible	1
≥ seuils	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

#### 5. Résultats des mesures

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Entrée	9	1 (11 %)	7 (78 %)	1 (11 %)	-	-
Wc	8	3 (37,5 %)	5 (62,5 %)	-	-	-
Salle de bain	8	3 (37,5 %)	5 (62,5 %)	-	-	-
Salle à manger	15	1 (7 %)	5 (33 %)	9 (60 %)	-	-
Chambre	15	1 (6,7 %)	7 (46,8 %)	7 (46,7 %)	-	-
Cuisine	13	1 (8 %)	5 (38 %)	7 (54 %)	ı	-
Salon	13	1 (8 %)	12 (92 %)	-	-	-
Bureau	8	1 (12,5 %)	7 (87,5 %)	-	-	-
Grenier	2	2 (100 %)	=	-	ı	=
TOTAL	91	14 (15,4 %)	53 (58,2 %)	24 (26,4 %)	-	-

#### **Entrée**

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
2	۸	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,47		0	
3	Α	Mui	Fialle	Femiliare	partie haute (> 1m)	0,02		U	
4	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,52		0	
5	ь	iviui	Flatte	Femiliare	partie haute (> 1m)	0,49		U	
6	_	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,39		0	
7	C	Mur	Platre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,09		U	
8	7	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,28		0	
9	U	Mui	Fialle	Femiliare	partie haute (> 1m)	0,37		U	
10		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,62		0	
11		Flaioliu	Fialle	Femiliare	mesure 2	0,42		U	
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
12		Porte	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0,35		0	
13		Porte	BOIS	vernis	partie haute (> 1m)	0,16		U	
14		Huisserie Porte	Bois	Vernis	partie basse (< 1m)	0,53		0	
15		nuisselle Porte	BOIS	vernis	partie haute (> 1m)	0,12		0	
16		Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	14,25	Non dégradé	1	·

#### Wc

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
17	۸	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,6		0	
18	A	Mui	Flatie	Pelliture	partie haute (> 1m)	0,62		U	
19	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,18		0	
20	Ь	Mui	Flatie	remuie	partie haute (> 1m)	0,57		U	
21	_	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,64		0	
22	C	C Mur	Flatie	Peinture	partie haute (> 1m)	0,26	0	U	
23	D	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,48		0	
24	D	Mui	Flatie	Pelliture	partie haute (> 1m)	0,07		U	
25		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,7		0	
26		Flaioliu	Flatie	Pelliture	mesure 2	0,18		U	
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Huisserie Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

#### Salle de bain

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
27	^	N4	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,23		0	
28	А	Mur	Platre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,35		0	
29	В	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,19		0	
30	В	Mur	Platre	Peinture	partie haute (> 1m)	0,02		U	
31	_	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,35		0	
32		iviui	Flatie	Pelliture	partie haute (> 1m)	0,33		0	
33	0	Mur	Plâtre	Peinture	partie basse (< 1m)	0,35		0	
34	U	iviui	Flatie	Pelliture	partie haute (> 1m)	0,51		U	
35		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,09		0	
36		Piaioriu	Flatie	Pelliture	mesure 2	0,19		U	
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent
-		Huisserie Porte	Bois >1949	Peinture	Non mesurée	-		NM	Elément récent

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704

**6/13**Rapport du : 12/07/2022

Rapport DDT : page 20 / 51



#### Salle à manger

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
37		Mur	Plâtre	Toniosonio	partie basse (< 1m)	0,22		0	
38	A	Mur	Platre	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,19		0	
39	В	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,04		0	
40	Б	Mul	rialle	rapisserie	partie haute (> 1m)	0,45		U	
41	С	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,64		0	
42	C	Mai	Flatte	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,02		U	
43	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,14		0	
44	D	Mai	Flatte	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,62		U	
45		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,28		0	
46		Flaioliu	rialle	Pelliture	mesure 2	0,04		U	
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
47		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	6,25	Non dégradé	1	
48		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	7,11	Non dégradé	1	
49		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	6,28	Non dégradé	1	
50		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	3,99	Non dégradé	1	
51		Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	11,25	Non dégradé	1	
52		Lambrequin	Métal	Peinture	mesure 1	4,36	Non dégradé	1	
53		Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	3,88	Non dégradé	1	
54		Moulures murs	Bois	Peinture	mesure 1	4,15	Non dégradé	1	·
55		Plinthes anciennes	Bois	Peinture	mesure 1	3,51	Non dégradé	1	·

#### Chambre

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
56	Α	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,39		0	
57	А	Willi	Fialle	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,32		U	
58	В	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,3		0	
59	Ь	Willi	Fialle	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,61		U	
60	С	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,26		0	
61	C	Willi	Fialle	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,28		0	
62	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,42		0	
63	U	Willi	Fialle	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,4		U	
64		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,42		0	
65		Flaioliu	Fialle	Pelliture	mesure 2	0,59		0	
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
66		Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,07		0	
67		Forte	DOIS	remuie	partie haute (> 1m)	0,45		U	
68		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,23		0	
69		Tuisselle Folle	DOIS	Feiritale	partie haute (> 1m)	0,2		U	
70		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	6,25	Non dégradé	1	
71		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	4,11	Non dégradé	1	
72		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	5,52	Non dégradé	1	
73		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	6,54	Non dégradé	1	
74		Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	4,98	Non dégradé	1	
75		Lambrequin	Métal	Peinture	mesure 1	4,11	Non dégradé	1	·
76		Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	5,28	Non dégradé	1	·

#### Cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
77	Α	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,62		0	
78		Widi	1 latte	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,45		U	
79	В	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,08		0	
80	D	Widi	1 latte	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,07		U	
81	С	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,28		0	
82	C	iviui	Flatie	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,44		U	
83	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,52		0	
84	D	iviui	Flatte	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,62		0	
85		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,6		0	
86		Flaioliu	Flatie	Feiriture	mesure 2	0,16		U	
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
87		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	6,87	Non dégradé	1	
88		Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	7,28	Non dégradé	1	
89		Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	6,95	Non dégradé	1	
90		Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	3,66	Non dégradé	1	
91		Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	5,11	Non dégradé	1	
92		Lambrequin	Métal	Peinture	mesure 1	8,35	Non dégradé	1	
93		Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	6,25	Non dégradé	1	

#### Salon

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
94	۸	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,44		0	
95	А	Mur	Platie	rapisserie	partie haute (> 1m)	0,28		U	
96	В	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,3		0	
97	ь	iviui	Flatie	rapisserie	partie haute (> 1m)	0,1		U	
98	_	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,31		0	
99	C	iviui	Flatie	rapisserie	partie haute (> 1m)	0,53		U	
100	7	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,47		0	
101	U	iviui	Flatie	rapisserie	partie haute (> 1m)	0,62		U	
102		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,32		0	
103		Flaioliu	Flatie	Pelliture	mesure 2	0,67		U	
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
104		Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,28		0	
105		renetre interieure	BOIS	Peinture	partie haute	0,15		U	
106		Huisserie Fenêtre	Bois	Peinture	partie basse	0,15		0	

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704 **7**/13 Rapport du : 12/07/2022

Rapport DDT : page 21 / 51



107	intérieure			partie haute	0,41		
108	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,43	0	
109	reflette extelleure	DUIS	remuie	partie haute	0,51	U	
110	Huisserie Fenêtre	Bois	Peinture	partie basse	0,04	0	
111	extérieure	DUIS	remuie	partie haute	0,14	U	
112	Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	0,42	0	
113	Embrasure renetre	DUIS	remuie	mesure 2	0,56	U	
114	Lambrequin	Métal	Peinture	mesure 1	0,07	0	
115	Lambiequin	ivietai	remuie	mesure 2	0,53	U	
116	Garde-corps	Métal	Peinture	mesure 1	0,54	0	
117	Galde-colps	ivietai	renture	mesure 2	0,31	U	

#### Bureau

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
118	۸	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,3		0	
119	А	iviui	Flatie	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,7		U	
120	В	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,63		0	
121	ь	iviui	Flatie	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,53		U	
122	_	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,39		0	
123	C	iviui	Flatie	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,18		U	
124	D	Mur	Plâtre	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,09		0	
125	U	iviui	Flatie	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,55		U	
126		Plafond	Plâtre	Peinture	mesure 1	0,02		0	
127		Flaioliu	Flatie	Femiliare	mesure 2	0,16		U	
-		Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-		MM	Absence de revêtement
128		Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,41		0	
129		Forte	DOIS	reillule	partie haute (> 1m)	0,58		U	
130		Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,14		0	·
131		Huisselle Forte	DUIS	Femiliare	partie haute (> 1m)	0,07		0	


#### Grenier


Nombre d'unités de diagnostic : 2 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Etat* de conservation	Classement UD	Observation
-		Mur	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement
-		Plafond	Bois		Non mesurée	-		NM	Absence de revêtement

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation.

#### Aide à la lecture

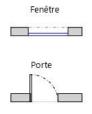

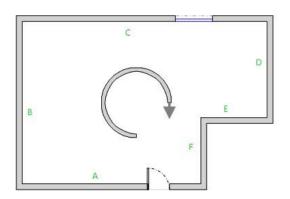

Localisation des mesures sur croquis de repérage

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704 **8**/13 Rapport du : 12/07/2022

Rapport DDT : page 22 / 51

^{*} L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.





#### 6. Conclusion

#### 6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	91	14	53	24	0	0
%	100	15,4 %	58,2 %	26,4 %	0 %	0 %

#### 6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des dégradations constatées (non dégradé, non visible, état d'usage) sur certaines unités de diagnostic, le propriétaire doit veiller à l'entretien des

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704

**9/13**Rapport du : 12/07/2022

Rapport DDT : page 23 / 51



revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

#### **6.3 Commentaires**

#### Constatations diverses:

Néant

#### Validité du constat :

Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité de 1 an (jusqu'au 11/07/2023).

#### Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

#### Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Mr DALLEVET

#### 6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

#### Situations de risque de saturnisme infantile

NON	Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3
NON	L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3

#### Situations de dégradation de bâti

NON	Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré
NON	Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
NON	Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

#### 6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

		Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq
NO	NC	jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé
		d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique.

En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque: Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par

GINGER CATED - 12 avenue Gay Lussac ZAC LA CLEF ST PIERRE 78990 ELANCOURT (détail sur www.info-certif.fr)

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704

**10**/13 Rapport du : 12/07/2022

Rapport DDT : page 24 / 51



Fait à LYON 01, le 12/07/2022

Par : FORRAT Dimitri



#### 7. Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

#### Article L1334-9:

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

# 8. Information sur les principales règlementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

#### 8.1 Textes de référence

#### Code de la santé publique :

- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

#### Code de la construction et de l'habitat :

- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704

**11**/13 Rapport du : 12/07/2022

Rapport DDT: page 25 / 51



• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

#### Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants;
- Décret nº 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail;
- Loi nº 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail);
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

#### 8.2 Ressources documentaires

#### Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb».

#### Sites Internet:

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement :

http://www.logement.gouv.fr

- Agence nationale de l'habitat (ANAH) :
  - http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

#### 9. Annexes

#### 9.1 Notice d'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

#### Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement!
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

#### Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Rapport DDT: page 26 / 51

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél.: 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN: 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance: AXA FRANCE n° 10479192704



Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

#### Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyer souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

#### En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

#### Si vous êtes enceinte :

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb;
- Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

#### 9.2 Illustrations

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

#### 9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704

**13**/13 Rapport du : 12/07/2022

Rapport DDT : page 27 / 51



# Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : 2022/2188/DF Date du repérage : 12/07/2022

Références réglementaires				
Textes réglementaires	Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1 ^{er} juin 2015.			

Immeuble bâti visité		
Adresse	Rue:	
Périmètre de repérage :	Ensemble des parties privatives	
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :		

Le propriétaire et le commanditaire		
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : CONSORTS DALLEVET Adresse : 4 RUE ROYALE 69001 LYON 01 (France)	
Le commanditaire	Nom et prénom : CONSORTS DALLEVET Adresse : 4 RUE ROYALE 69001 LYON 01 (France)	

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	FORRAT Dimitri	Opérateur de repérage	GINGER CATED 12 avenue Gay Lussac ZAC LA CLEF ST PIERRE 78990 ELANCOURT	Obtention: 11/10/2018 Échéance: 10/10/2023 N° de certification: 1047

Raison sociale de l'entreprise : Diag Précision (Numéro SIRET : 849 614 946)

Adresse: 99 rue Lafayette, 38200 VIENNE

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA FRANCE

Numéro de police et date de validité : **10479192704 - 31/12/2022** 

#### Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 12/07/2022, remis au propriétaire le 12/07/2022

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 11 pages, la conclusion est située en page 2.

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704



#### Sommaire

- 1 Les conclusions
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
- 3 La mission de repérage
  - 3.1 L'objet de la mission
  - 3.2 Le cadre de la mission
  - 3.2.1 L'intitulé de la mission
  - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
  - 3.2.3 L'objectif de la mission
  - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
  - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
  - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

#### 4 Conditions de réalisation du repérage

- 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
- 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
- 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur
- 4.4 Plan et procédures de prélèvements

#### 5 Résultats détaillés du repérage

- 5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B
- 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
- 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
- 6 Signatures
- 7 Annexes

#### 1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.

- 1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré
  - de matériaux ou produits de la liste A susceptibles de contenir de l'amiante.
- 1.1 Liste B: Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré
  - de matériaux ou produits de la liste B susceptibles de contenir de l'amiante.
- 1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

#### 2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704 **2**/11 Rapport du : 12/07/2022



Adresse	1	
Numéro	de l'accréditation Cofrac :	. –

#### 3. – La mission de repérage

#### 3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur.

Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le présent rapport.

#### 3.2 Le cadre de la mission

#### 3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti».

#### 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code».

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

#### 3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe du Code la santé publique.» L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B).

# 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9

**Important**: Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

Liste A			
Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder		
	Flocages		
Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Calorifugeages		
	Faux plafonds		

1. Parois verticales intéri Enduits p Revêtem Revêtem Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs) Entourag	orojetés ent dus (plaques de menuiseries) ent dus (amiante-ciment) es de poteaux (carton)
1. Parois verticales intéri Enduits p Revêtem Revêtem Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs) Entourag	eures orojetés ent dus (plaques de menuiseries) ent dus (amiante-ciment) es de poteaux (carton)
Revêtem Revêtem Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs) Entourag	ent dus (plaques de menuiseries) ent dus (amiante-ciment) es de poteaux (carton)
Revêtem Revêtem Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs) Entourag	ent dus (plaques de menuiseries) ent dus (amiante-ciment) es de poteaux (carton)
Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs)  Entourag  Entourag	ent dus (amiante-ciment) es de poteaux (carton)
Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs) Entourag	es de poteaux (carton)
(périphériques et intérieurs) Entourag	
	es de poteaux (amiante-ciment)
	es de poteaux (matériau sandwich)
	es de poteaux (carton+plâtre)
Coffrage	
Cloisons (légères et préfabriquées), Gaines et Enduits p	•
	de cloisons
2. Planchers et plafon	
Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et Enduits p	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	collés ou vissés
Planchers Dalles de	
3. Conduits, canalisations et équipe	ments intérieurs
Conduite	
('onduite de thudes (organisatives thudes)	es de calorifuges
Clapets c	
Clapets / volets coupe-feu Volets co	•
Rebouch	*
Joints (tn	
Portes coupe-feu Joints (ba	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Vide-ordures Conduits	,
4. Eléments extérieur	s
Plaques (	composites)
	fibres-ciment)
Ardoises	(composites)
	(fibres-ciment)
	res de couvertures (composites)
	res de couvertures (fibres-ciment)
Bardeaux	bitumineux
Plaques (	composites)
	fibres-ciment)
A moises	(composites)
Hamages et tacades legeres	(fibres-ciment)
	(composites)
	(fibres-ciment)
Conduite	s d'eaux pluviales en amiante-ciment
	s d'eaux usées en amiante-ciment
•	de fumée en amiante-ciment

#### 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704

**3**/11 Rapport du : 12/07/2022

Rapport DDT: page 30 / 51



Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

#### 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

#### Descriptif des pièces visitées

Entrée, Chambre, Wc, Cuisine, Salle de bain, Salle à manger, Bureau, Grenier

Localisation	Description
Entrée	Sol : Béton et Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes : Carrelage Porte : Bois et Vernis Embrasure porte : Bois et Peinture
Wc	Sol : Béton et Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes : Carrelage Porte : Bois >1949 et Peinture
Salle de bain	Sol : Béton et Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes : Carrelage Porte : Bois >1949 et Peinture
Cuisine	Sol : Béton et Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Tapisserie Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes : Carrelage Fenêtre : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Bois et Peinture Lambrequin : Métal et Peinture Garde-corps : Métal et Peinture
Salon	Sol : Béton et Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Tapisserie Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes : Carrelage Fenêtre : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Bois et Peinture Lambrequin : Métal et Peinture Garde-corps : Métal et Peinture
Bureau	Sol : parquet flottant et vernis Mur A, B, C, D : Plâtre et Tapisserie Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes : Carrelage Porte : Bois et Peinture
Chambre	Sol : parquet flottant et vernis Mur A, B, C, D : Plâtre et Tapisserie Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes : Carrelage Porte : Bois et Peinture Fenêtre : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Bois et Peinture Lambrequin : Métal et Peinture Garde-corps : Métal et Peinture
Grenier	Sol : Bois Mur : Bois Plafond : Bois
Salle à manger	Sol : Béton et Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Tapisserie Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes : Carrelage Fenêtre : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Bois et Peinture Lambrequin : Métal et Peinture Garde-corps : Métal et Peinture Moulures murs : Bois et Peinture Plinthes anciennes : Bois et Peinture

#### 4. - Conditions de réalisation du repérage

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704 **4**/11 Rapport du : 12/07/2022



#### 4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations:

#### Néant

#### 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande: 04/07/2022

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 12/07/2022

Heure d'arrivée : 11 h 30 Durée du repérage : 02 h 50

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Mr DALLEVET

#### 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			Х
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

#### 4.4 Plan et procédures de prélèvements

Aucun prélèvement n'a été réalisé.

#### 5. - Résultats détaillés du repérage

#### 5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Néant	-			

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

#### 5.0.2 Liste des matériaux repérés de la liste B

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation	Commentaires
Néant	-			

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

# 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*
Néant	-		

^{*} Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport ** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

#### 5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Identifiant + Description	
Néant	-	

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704 **5**/11 Rapport du : 12/07/2022

Rapport DDT: page 32 / 51



#### 6. - Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par GINGER CATED 12 avenue Gay Lussac ZAC LA CLEF ST PIERRE 78990 ELANCOURT (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à **LYON 01**, le **12/07/2022** 

Par: FORRAT Dimitri

9

Cachet de l'entreprise

**DIAG PRECISION** 

99 RUE LAFAYETTE 38200 VIENNE TEL: 04.74.53.91.62

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 l diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704



#### **ANNEXES**

#### Au rapport de mission de repérage n° 2022/2188/DF

#### Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

#### Sommaire des annexes

#### 7 Annexes

- 7.1 Schéma de repérage
- 7.2 Rapports d'essais
- 7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- 7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
- 7.5 Documents annexés au présent rapport

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704

**7**/11 Rapport du : 12/07/2022




# 7.1 - Annexe - Schéma de repérage



Légende



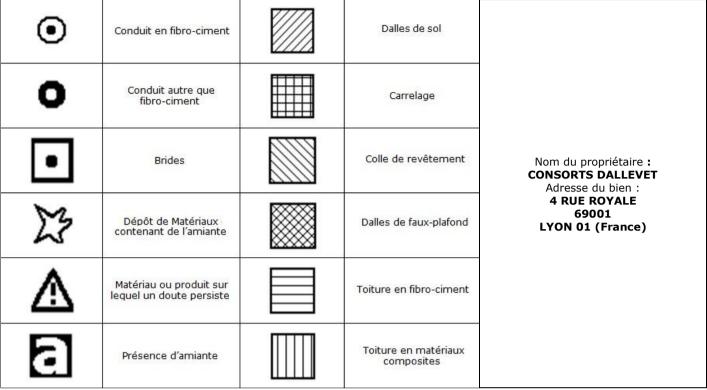

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

#### 7.2 - Annexe - Rapports d'essais

#### Identification des prélèvements :

Identifiant et prélèvement	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description
-	-	=	-	-

#### Copie des rapports d'essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

#### Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

#### Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1º Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2º Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3º Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et	1º Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2º Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704 **9**/11 Rapport du : 12/07/2022

## Constat de repérage Amiante nº 2022/2188/DF



est telle que celui-ci le faux plafond		
-------------------------------------------	--	--

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque).	The state of the s	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

#### Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

#### Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation		
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entrainer à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entrainer rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.		

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

## 7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

#### Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

**Article R1334-27 :** En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

**Score 1** – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

**Score 2** – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

**Article R1334-28 :** Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

**Article R1334-29 :** Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704

**10**/11 Rapport du : 12/07/2022

Rapport DDT: page 37 / 51

## Constat de repérage Amiante nº 2022/2188/DF



#### Article R.1334-29-3:

- I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.
- II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
- III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

#### Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- 1. <u>Réalisation d'une « évaluation périodique »</u>, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
  - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
  - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- 2. <u>Réalisation d'une « action corrective de premier niveau »</u>, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
  - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
  - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
  - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
  - Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
- 3. <u>Réalisation d'une « action corrective de second niveau »</u>, qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
  - a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
  - Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
  - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée;
  - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
  - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
  - En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

#### 7.5 - Annexe - Autres documents

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704 **11**/11 Rapport du : 12/07/2022

Rapport DDT: page 38 / 51



## Etat de l'Installation Intérieure de Gaz

Numéro de dossier: 2022/2188/DF

Norme méthodologique employée: AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013)

Date du repérage : 12/07/2022 Heure d'arrivée : 11 h 30 Durée du repérage : 02 h 50

La présente mission consiste à établir l'état de l'installation intérieure de gaz conformément à l'arrêté du 6 avril 2007 modifié, 18 novembre 2013 et 12 février 2014 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003, modifié par l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005. Cet état de l'installation intérieure de gaz a une durée de validité de 3 ans. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la règlementation en vigueur.

#### A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : ..... Rhône

Adresse:.....4 RUE ROYALE

Commune : ...... 69001 LYON 01 (France)

Section cadastrale AN, Parcelle(s) nº 13

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

5ème étage porte face gauche, Lot numéro 32/43

Type de bâtiment : ...... Habitation (partie privative d'immeuble)

## B. - Désignation du propriétaire

Désignation du propriétaire :

Nom et prénom :..... CONSORTS DALLEVET

Adresse : ...... 4 RUE ROYALE

69001 LYON 01 (France)

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Adresse : ...... 4 RUE ROYALE

69001 LYON 01 (France)

Titulaire du contrat de fourniture de gaz :

#### C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : FORRAT Dimitri
Raison sociale et nom de l'entreprise : Diag Précision
Adresse : 99 rue Lafayette
38200 VIENNE
Numéro SIRET : 849 614 946
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA FRANCE

Numéro de police et date de validité :.....**10479192704 - 31/12/2022** 

## Etat de l'installation intérieure de Gaz nº 2022/2188/DF



#### D. - Identification des appareils

Liste des installations intérieures gaz (Genre ⁽¹⁾ , marque, modèle)	Type ⁽²⁾	Puissance en kW	Localisation	Observations : (anomalie, taux de CO mesuré(s), motif de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné)
Cuisinière INDESIT	Non raccordé	Non Visible	Cuisine	Photo : PhGaz001 Fonctionnement : Appareil à l'arrêt Partiellement contrôlé car : Installation non alimentée en gaz
Chaudière SAUNIER DUVAL Modèle: THEMA Installation: 2010	Raccordé	25 kW	Cuisine	Mesure CO: Non réalisée Photo: PhGaz002 Fonctionnement: Appareil à l'arrêt Entretien appareil: Non Entretien conduit: Non Partiellement contrôlé car: Installation non alimentée en gaz

- (1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, ....
- (2) Non raccordé Raccordé Étanche.

Note : Nous vous rappelons l'obligation d'entretien des appareils et de contrôle de la vacuité des conduits de fumées.

Note 2 : Notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux installations non contrôlées, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des installations concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

Note 3 : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation, contrôlée ou non.

#### E. - Anomalies identifiées

Points de contrôle ⁽³⁾ (selon la norme)	Anomalies observées (A1 ⁽⁴⁾ , A2 ⁽⁵⁾ , DGI ⁽⁶⁾ , 32c ⁽⁷⁾ )	Libellé des anomalies et recommandations
Néant	-	<del>-</del>

- (3) Point de contrôle selon la norme utilisée.
- (4) A1 : L'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation
- (5) A2 : L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
- (6) DGI : (Danger Grave et Immédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la source du danger.
- (7) 32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

Note : Nous vous rappelons que la responsabilité de l'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation

# F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motif :

#### Néant

Nota : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation présente dans des bâtiments, parties du bâtiment n'ayant pu être contrôlés.

#### G. - Constatations diverses

#### **Commentaires:**

Certains points de contrôles n'ont pu être contrôlés. De ce fait la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée.

ш	Attestation	ue	controle	ue i	1101115	u un	an	ue ia	vacuite	ues	Conduits	ue	runnees	11011	pres	entee
_																

ш.	Justificatif	d'entretien	de moins	d'un an	de la	chaudière noi	n présenté
----	--------------	-------------	----------	---------	-------	---------------	------------

L	l Le	conduit	de	raccord	lement	n	'est	pas	visital	٥l	e
---	------	---------	----	---------	--------	---	------	-----	---------	----	---

#### Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704 **2**/5 Rapport du : 12/07/2022

Rapport DDT: page 40 / 51

## Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 2022/2188/DF



Néant

Observations	complémentaires	
Obsel validiis	complementanes :	

Néant

Conclusion :	
L'installation ne comporte aucune anomalie.	
$\square$ L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieure	ment.
☐ L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les	meilleurs délais.
$\square$ L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant re	mise en service.
L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement parti ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz.	iculier par le syndic

oxdot Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz ou
Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation
$\square$ Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes :
<ul> <li>référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;</li> <li>codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).</li> </ul>
$\square$ Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

## I. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c

Transmission a	ı Distributeur d	le gaz par	courrier de l	a référence	du contrat	de fourniture	de gaz,	du Point de	Comptage
imation, du Poir									

Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. ;

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par GINGER Nota: CATED - 12 avenue Gay Lussac ZAC LA CLEF ST PIERRE 78990 ELANCOURT (détail sur www.info-certif.fr)

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz :

Visite effectuée le 12/07/2022. Fait à LYON 01, le 12/07/2022

Par: FORRAT Dimitri

Cachet de l'entreprise


**DIAG PRECISION** 

99 RUE LAFAYETTE **38200 VIENNE** TEL: 04.74.53.91.62

Annexe - Croquis de repérage

## Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 2022/2188/DF



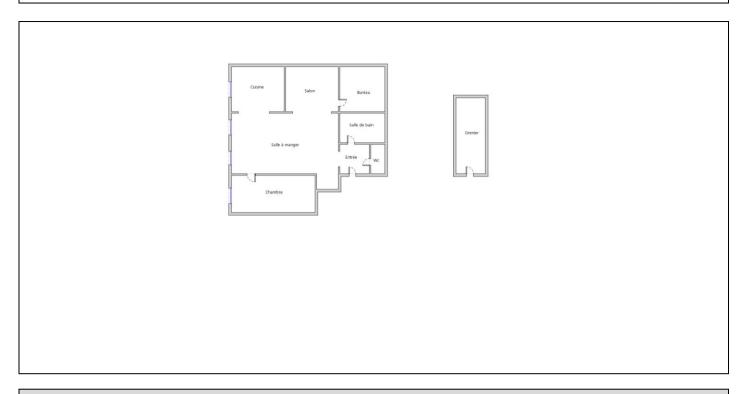

## Annexe - Photos



Photo n° PhGaz001 Localisation: Cuisine

Cuisinière INDESIT (Type : Non raccordé)



Photo n° PhGaz002 Localisation : Cuisine

Chaudière SAUNIER DUVAL (Type: Raccordé)

Annexe - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704

**4**/5 Rapport du : 12/07/2022

## Etat de l'installation intérieure de Gaz nº 2022/2188/DF



Les accidents dus aux installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre important de victimes. La vétusté des installations, l'absence d'entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures.

Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent des séquelles et handicaps à long terme.

#### Quels sont les moyens de prévention des accidents liés aux installations intérieures gaz ?

Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d'observer quelques règles de base :

- > Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisinière ou de la bouteille de gaz régulièrement et dès qu'il est fissuré,
- Faire ramoner les conduits d'évacuation des appareils de chauffage et de cheminée régulièrement,
- > Faire entretenir et contrôler régulièrement les installations intérieures de gaz par un professionnel.

Mais il s'agit également d'être vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes :

- > ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espace confiné, près d'une source de chaleur,
- > fermer le robinet d'alimentation de votre cuisinière après chaque usage et vérifiez la date de péremption du tuyau souple de votre cuisinière ou de votre bouteille de gaz,
- > assurer une bonne ventilation de votre logement, n'obstruer pas les bouches d'aération,
- > sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz.

#### Quelle conduite adopter en cas de fuite de gaz ?

Lors d'une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d'étincelle qui entraînerait une explosion :

- > ne pas allumer la lumière, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs,
- > ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable,
- > ne pas prendre l'ascenseur mais les escaliers,
- > une fois à l'extérieur, prévenir les secours

Pour aller plus loin: <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr">http://www.developpement-durable.gouv.fr</a>

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704 **5**/5 Rapport du : 12/07/2022

Rapport DDT: page 43 / 51



## Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité

Numéro de dossier : 2022/2188/DF Date du repérage : 12/07/2022 Heure d'arrivée : 11 h 30 Durée du repérage : 02 h 50

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-àvis de la règlementation en vigueur. Cet état de l'installation intérieure d'électricité a une durée de validité de 3 ans.

#### 1. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances :

Adresse : ..... 4 RUE ROYALE

Commune : ...... 69001 LYON 01 (France)

Département : ...... Rhône

Référence cadastrale :..... Section cadastrale AN, Parcelle(s) n° 13, identifiant fiscal : NC

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

5ème étage porte face gauche, Lot numéro 32/43

Périmètre de repérage :..... Ensemble des parties privatives

Année de construction : . . . . < 1949
Année de l'installation : . . . < 1949
Distributeur d'électricité : . . . Engie
Parties du bien non visitées : . . . Néant

#### 2. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :

Nom et prénom :..... CONSORTS DALLEVET

Adresse : ..... 4 RUE ROYALE

69001 LYON 01 (France)

Téléphone et adresse internet :.. Non communiquées

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Propriétaire

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances:

Nom et prénom :..... CONSORTS DALLEVET

Adresse:.....4 RUE ROYALE

69001 LYON 01 (France)

#### 3. - Indentification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Numéro de police et date de validité : ...... 10479192704 - 31/12/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par GINGER CATED le 11/10/2018

jusqu'au **10/10/2023**. (Certification de compétence **1047**)

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704 **1**/7 Rapport du : 12/07/2022



#### 4. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

l'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie

- > les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);
- > les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits;
- 5. Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

_	popopopopopopo
×	L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.
<u>An</u>	omalies avérées selon les domaines suivants :
	L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
	Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.
×	Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
	La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.
	Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs.
	Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

Domaines	Anomalies	Photo
Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation - Installation de mise à la terre	Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre. (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique) Remarques : (Salle à manger, Chambre)	
	Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre. (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique)	



Domaines	Anomalies	Photo
3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit	Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d'au moins un circuit n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants.  Remarques: Présence de protections contre les surintensités inadaptées à la section des conducteurs; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections contre les surintensités adaptés aux sections des conducteurs (Wc)	

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou
inversement.
Piscine privée, ou bassin de fontaine

## Informations complémentaires :

Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité

Domaines	Informations complémentaires
IC. Socles de prise de courant, dispositif à	L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité = 30 mA
courant différentiel	L'ensemble des socles de prise de courant est du type à obturateur
résiduel à haute sensibilité	L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.

## 6. - Avertissement particulier

#### Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés

Domaines	Points de contrôle		
Néant	-		

## Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification :

#### Néant

7. - Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

#### Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par GINGER CATED - 12 avenue Gay Lussac ZAC LA CLEF ST PIERRE 78990 ELANCOURT (détail sur www.infocertif.fr)

Dates de visite et d'établissement de l'état :

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704

Rapport DDT: page 46 / 51



Visite effectuée le : **12/07/2022** Etat rédigé à **LYON 01**, le **12/07/2022** 

Par : FORRAT Dimitri



Cachet de l'entreprise

#### **DIAG PRECISION**

99 RUE LAFAYETTE 38200 VIENNE TEL: 04.74.53.91.62



#### 8. - Explications détaillées relatives aux risques encourus

#### Objectif des dispositions et description des risques encourus

**Appareil général de commande et de protection**: Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

**Protection différentielle à l'origine de l'installation**: Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

**Protection contre les surintensités :** Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

**Piscine privée ou bassin de fontaine**: Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

#### Informations complémentaires

#### Objectif des dispositions et description des risques encourus

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation

électrique: L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.


Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704 **5**/7 Rapport du : 12/07/2022

Rapport DDT: page 48 / 51



## Annexe - Croquis de repérage

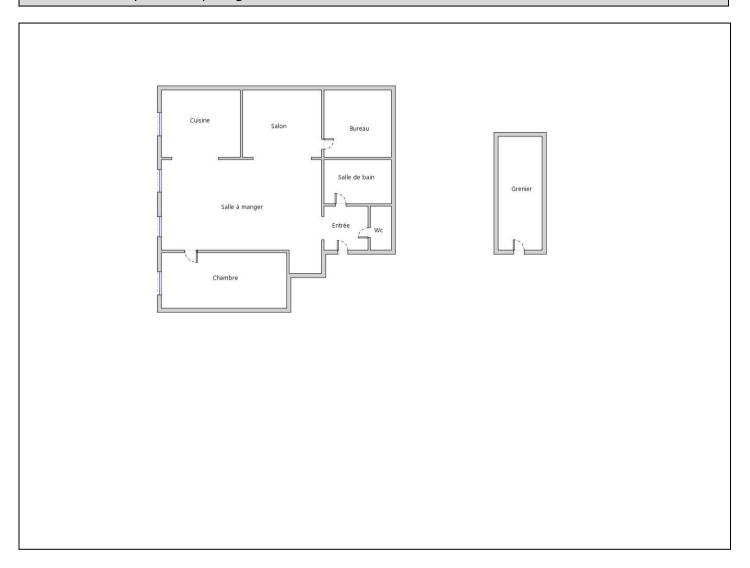

## Annexe - Photos



#### Photo PhEle001

Libellé de l'anomalie : B4.3 e Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d'au moins un circuit n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants.

Remarques : Présence de protections contre les surintensités inadaptées à la section des conducteurs ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections contre les surintensités adaptés aux sections des conducteurs (Wc)

Rapport DDT: page 49 / 51





Photo PhEle002

Libellé du point de contrôle : B3.3.6 a2 Au moins un socle de prise de

courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.

Remarques : (Salle à manger, Chambre)

#### Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

- Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
- Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
- Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
- Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
- Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé



ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° **2022/2188/DF** relatif à l'immeuble bâti visité situé au : 4 RUE ROYALE 69001 LYON 01 (France).


Je soussigné, **FORRAT Dimitri**, technicien diagnostiqueur pour la société **Diag Précision** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations	Nom du diagnostiqueur	Entreprise de certification	N° Certification Echéance certif	
Diagnostics	FORRAT Dimitri	GINGER CATED	1047	10/10/2023

- Avoir souscrit à une assurance (AXA FRANCE n° 10479192704 valable jusqu'au 31/12/2022) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.

Fait à LYON 01, le 12/07/2022

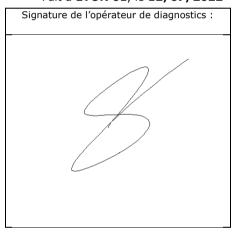

#### Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

#### Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

Diag Précision | 99 rue Lafayette 38200 VIENNE | Tél. : 04.74.53.91.62 | diagprecision.rha@gmail.com N°SIREN : 849 614 946 000 10 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE n° 10479192704

**1/1**Rapport du : 12/07/2022